


Leiðbeiningar fyrir Mach undirborðsvél

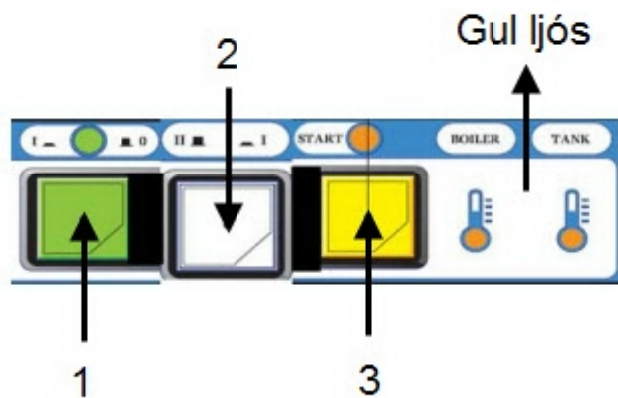

1: Til að kveikja á vélinni er ýtt á græna takkann / þá tekur vélin inn á sig vatn og byrjar að hita vatnið Þegar bæði gulu ljósin hafa slokknað er vélin tilbúin til notkunar (munið að hafa tappann í)

2: Veljið kerfi 1 (120 sek) eða kerfi 2 (150 sek) ekki þarf að velja kerfi í hvert skipti

3: Ýtið á gula takkann til að hefja þvott

4: Í lok vinnudags skal tæma vélina, hafið hurð opna og takið tappann úr, haldið síðan gula takkanum inni í 3-5 sekúndur þá dælir vélin vatnið af sér og er tilbúin fyrir næsta vinnudag